

Bedienungsanleitung

KAIWEETS

HT100

Berührungsloser Spannungsprüfer

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

Fragen? support@kaiweets.com

WARNHINWEISE



Mit diesem Gerät werden lebensgefährliche Spannungen geprüft, daher ist besondere Vorsicht geboten!

- Testen Sie immer zuerst den Spannungsprüfer an einem bekannten Stromkreis, um zu vergewissen, das er funktioniert!
- Tragen Sie bei der Prüfung nicht isolierter Kontakte Sicherheitsschuhe zum Schutz gegen Stromschläge
- Halten Sie den Prüfer beim Prüfen nicht isolierter Kontakte so, dass Ihre Finger sich hinter dem Abrutschschutz befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn
 - der Bildschirm nicht leuchtet;
 - Schäden erkennbar sind;
 - die Spitze nicht intakt ist.


- Legen Sie das Gerät nicht in mehr als 1000V an.
- Setzen Sie das Gerät nur im Innenbereich ein und schützen Sie es vor Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze.

ACHTUNG: Wird keine Spannung erkannt, garantiert dies nicht, dass Spannung nicht vorhanden ist! Die Abschirmung eines Kabels, ein zu großer Abstand zu dem zu prüfenden Kontakt oder verbrauchte Batterien kann die Erkennung der Spannung verhindern.

- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

Produktübersicht

- ① Messfühler (NCV Sensor)
- ② Taschenlampe
- ③ Signalanzeige
- ④ LC-Bildschirm
- ⑤ Ein-/Aus-Taste (Rot)
- ⑥ S-Taste (Grün)
 - Empfindlichkeit (Kurz Drücken)
 - / LED-Lampe (Lang Drücken)
- ⑦ Batteriefachdeckel

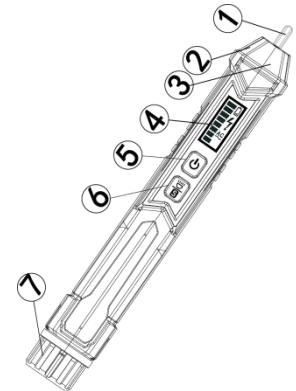

Bedienung

Ein-/Ausschalten

Drücken und halten Sie die Ein- / Aus-Taste **mehr als 2 Sekunden**. Ein Signalton ist zu hören und das Display leuchtet auf.

Drücken Sie den Ein-/Aus-Taste noch einmal und der Tester ist deaktiviert.

Nach 30 Sekunden ohne Betrieb schaltet das Messgerät automatisch aus.

Spannung prüfen



Testen Sie vor jeder Verwendung die Funktionalität des Testers auf bekannten Stromkreisen!

Halten Sie die Spitze des Testers in die Nähe einer Wechselspannung.

Wenn Spannung erkannt wird, werden Signaltöne abgegeben und die Spitze leuchtet rot auf.

Wenn sich die Intensität des Spannungssignals ändert, wird das Balkendiagramm auf dem Bildschirm höher oder niedriger und die Frequenz des Blinkens und Piepens wird mit der Signalintensität schneller oder langsamer.



Die Signalintensität kann durch Entfernung zur Spannung beeinflusst werden.

Je weiter das Prüfgerät zum Stromkreis ist, werden die Signale intensiver.

Dualmodus

Wenn der Tester eingeschaltet ist, befindet er sich im Niedrigempfindlichkeitsmodus (48~1000V). Drücken Sie die grüne Taste kurz, um in den Hochempfindlichkeitsmodus zu wechseln (12~1000V).



Niedrigempfindlichkeitsmodus

Signale	12V-48V AC	48V-1000V AC
Hörbare	Kein Piepton	Hochfrequenztöne
Optische	Grüner Bildschirm	Die rote Spitze leuchtet kontinuierlich, roter Bildschirm

Hochempfindlichkeitsmodus

Signale	12V-48V AC	48V-1000V AC
Hörbare	Niederfrequenz Piepton	Hochfrequenztöne
Optische	Die rote Spitze leuchtet kontinuierlich	Die rote Spitze leuchtet kontinuierlich, roter Bildschirm

Die Verkabelung identifizieren

Aktivieren Sie den *Hochempfindlichkeitsmodus*. Halten Sie die einzelnen Kabeln möglichst weit weg voneinander und lesen Sie die Signale.

Phasenleiter



Bis 8 Balkendiagramme

Schnelle Pieptöne

Roter Bildschirm

Neutralleiter



Unter 6 Balkendiagramme

Langsame Pieptöne


Grüner Bildschirm

Der Bildschirm wird rot und zeigt ein Hochspannungssymbol wenn die Spannung höher als 90V liegt.

Die Phasen- und Neutralleiter sollen nicht anhand der Bildschirmfarbe, sondern anhand der erkannten Signalintensität unterschieden werden. Der stromführende Leiter verursacht **stärkere** Signale und der Neutralleiter verursacht **schwächere** Signale.

Unterbrechungstest

Aktivieren Sie den Hochempfindlichkeitsmodus. Bewegen Sie die NCV-Spitze des Testers entlang des Kabels, wenn die Spannungsalarme verschwinden, ist dies höchstwahrscheinlich die Unterbrechungsstelle, hier die Stelle 2.

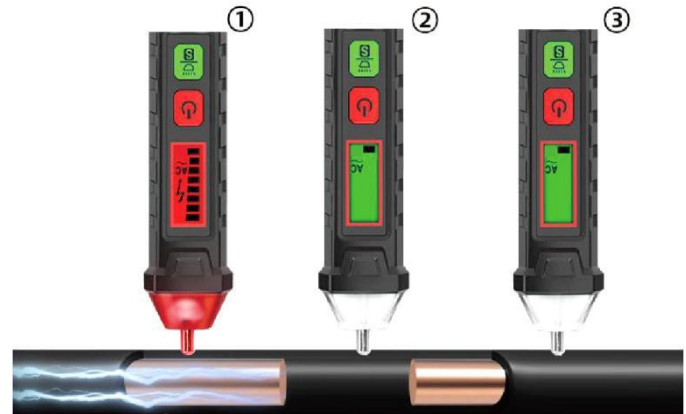

Achtung: Anwendung NICHT bei Panzerkabeln oder an Kabeln in einem Kabelkanal, hinter Platten oder in metallischen Verkleidungen.

LED-Lampe

Drücken und halten Sie die grüne Taste länger als 2 Sekunden, um die LED-Lampe ein- und auszuschalten. Nach 3 Minuten schaltet sich die Taschenlampe automatisch ab, wenn keine Bedienung betätigt wird.

Niedriger Akkustand

Wenn die Batteriespannung weniger als 2,5 Volt ist, zeigt das Display das Symbol "🔋" an. Wenn die Batteriespannung weniger als 2,3 Volt ist, schaltet sich der Tester automatisch aus.

Technische Daten


Spannung:AC 12~1000V,50/60Hz
Einsatztemperatur:0~40°C
Lagertemperatur:-10~50°C
Feuchtigkeit:≤95%
Betriebshöhe:≤2000m
Sicherheitsstufen:CE, CAT III 1000V, CAT IV 600V
Batterien:2×1.5V AAA

Batteriewechsel



Drehen Sie die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie neue Batterien mit den positiven Seiten zur Spitze in den Tester.

Der Batteriedeckel sollte vor dem Verriegeln nicht mit einem Spannungsprüfer geprüft werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

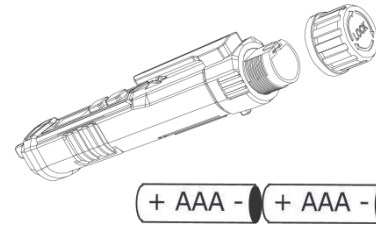

Reinigung

Verwenden Sie zum Säubern des Gerätes nur ein weiches, ggf. Leicht angefeuchtetes Tuch, auf keinen Fall Chemikalien oder scheuernde Mittel. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Betrieb vollständig trocken ist.

Drei Jahren Garantie

Für die elektronischen Prüf- und Messgeräte von KaiweeT gilt eine Garantie von drei Jahren ab Kaufdatum.

EU-Bevollmächtigter

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
info@ce-connection.de

Tel: +49 (0)69 27246648

Made in China



EN18100V10

Manuale Operativo

KAIWEETS

HT100

Tester di tensione senza contatto

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.

Domande? support@kaiweets.com

AVVERTENZE




Con questo dispositivo vengono testate tensioni pericolose per la vita, quindi è necessario prestare particolare attenzione!

- **Prima testare sempre il tester di tensione su un circuito noto per assicurarsi che funzioni!**
- Quando si controllano i contatti non isolati, indossare scarpe antinfortunistiche per evitare scosse elettriche.
- Quando si controllano i contatti non isolati, tenere il tester e assicurarsi che le dita siano dietro la protezione antiscivolo.
- Non utilizzare il dispositivo se:
 - Lo schermo non è illuminato;
 - Il danno è evidente;
 - La punta non è intatta.

- Non inserire il dispositivo a più di 1000V
- Questa apparecchiatura può essere utilizzata solo in ambienti chiusi e deve essere protetta da acqua, elevata umidità dell'aria e calore.
- **ATTENZIONE:** anche senza indicazione, la tensione potrebbe essere ancora presente. Il rilevatore di tensione indica la tensione effettiva quando una tensione di alimentazione genera un campo elettrostatico intensivo sufficiente. Se il campo è molto debole, il rilevatore di tensione non può rilevare l'esistenza della tensione.
- Non accettiamo alcuna responsabilità per danni alla proprietà o lesioni personali causati da un funzionamento errato o dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. In tal caso, qualsiasi richiesta di garanzia decade.

Panoramica del Prodotto

- ① Sonda (sensore NCV)
- ② Torcia elettrica
- ③ Indicatore di segnale
- ④ Schermo a cristalli liquidi
- ⑤ Pulsante di accensione (rosso)
- ⑥ Tasto S (verde)
 - Sensibilità (pressione breve)
 - Lampada a LED (pressione lunga)
- ⑦ Coperchio della batteria

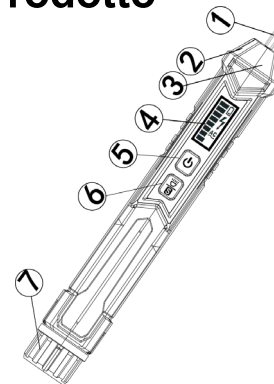

Operazione

Accensione / spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione per **più di 2 secondi**. Viene emesso un segnale acustico e il display si illumina.

Premere di nuovo il pulsante di accensione e il tester si spegnerà. Dopo 3 minuti di inattività, il tester si spegne automaticamente per preservare la durata della batteria.

Verifica della presenza di tensione AC.



Prima di ogni utilizzo, testare su circuiti attivi noti per verificare la funzionalità del tester!

Tenere la punta del tester vicino alla tensione AC. Quando viene rilevata una tensione, viene emesso un segnale acustico e la punta si illumina in rosso. Man mano che l'intensità del segnale di tensione cambia, il grafico a barre sullo schermo diventa più alto o più basso e la frequenza di lampeggiamento e bip diventa più veloce o più lenta con l'intensità del segnale.



L'intensità del segnale è influenzata dalla distanza dalla tensione. Più il tester è lontano dal circuito, più debole diventa il segnale.

Doppia gamma

Quando il tester è acceso, è in modalità a bassa sensibilità (48 ~ 1000 V).

Premere brevemente il pulsante verde per accedere alla modalità ad alta sensibilità (12 ~ 1000 V). Fare riferimento alla tabella seguente per ciascuna modalità.



Modalità a bassa sensibilità

	ACCENSIONE	12V a 48V AC	48V a 1000 V AC
Udibile	Bip	Nessun acustico	Bip ad alta frequenza
Visivo	Schermo verde	Schermo verde	La sonda emette continuamente luce rossa e schermo rosso

High-Sensitivity Mode

	ACCENSIONE	12V a 48V AC	48V a 1000 V AC
Udibile	Bip	Bip a bassa frequenza	Bip ad alta frequenza
Visivo	Tasto S e schermo verdi	La punta rossa si illumina continuamente	La sonda emette continuamente luce rossa e schermo rossoschermo rosso

Identificare null e filo in tensione

Tenere i singoli cavi il più lontano possibile l'uno dall'altro e leggere i segnali.



La fase: fino a 8 grafici a barre

Bip veloci

Schermo rosso

Il neutro: Sotto 6 grafici a barre

Bip lenti


Schermo verde

Lo schermo diventa rosso e mostra un simbolo di alta tensione quando la tensione è superiore a 90 V. Il cavo neutro e il cavo attivo non devono essere distinti dal colore dello schermo, ma dall'intensità del segnale rilevato. Il filo sotto tensione provoca segnali più forti e il neutro provoca segnali più deboli.

Si consiglia di attivare la modalità ad alta sensibilità durante l'identificazione.

Test di breakpoint

Attiva la modalità ad alta sensibilità, sposta la punta NCV del tester lungo il cavo, l'allarme di tensione scompare quando viene rilevato un punto di interruzione, come mostrato nella Figura 2.

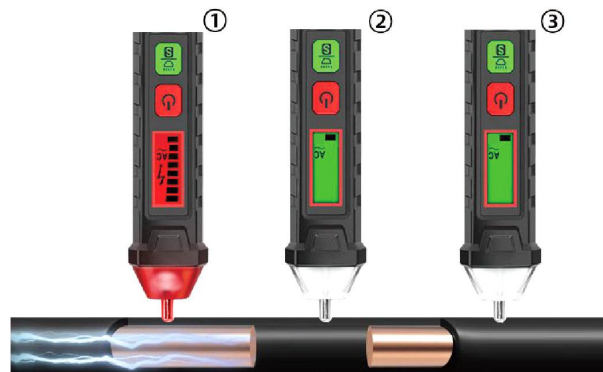

Attenzione: non utilizzarlo su canaline o cavi rivestiti di metallo.

Torcia elettrica a LED

Tenere premuto il pulsante verde per più di 2 secondi per accendere e spegnere la luce a LED. Se non viene premuto alcun pulsante sul tester e non viene rilevato alcun segnale di tensione. Dopo 3 minuti, si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Indicatore di batteria scarica

Se la tensione della batteria è inferiore a 2,5 volt, il display mostrerà il simbolo "🔋" symbol. Se la tensione della batteria è inferiore a 2,3 volt, il tester si spegne automaticamente.

Specifiche tecniche

Voltaggio:AC 12~1000V,50/60Hz

Temperatura di esercizio:.....0~40°C

Temperatura di conservazione:-10~50°C

Umidità:≤95%

Altitudine operativa:≤2000m


Livello di sicurezza:CE, CAT III 1000V, CAT IV 600V

Batterie:2x1,5V AAA

Sostituzione della batteria



Ruotare il coperchio della batteria dal corpo, rimuovere le batterie e inserire il terminale positivo della nuova batteria verso la punta del tester. Ruotare il cappuccio sul corpo fino a quando non è completamente inserito. Prima di bloccare, non utilizzare il tester per testare l'elettricità per evitare scosse elettriche.

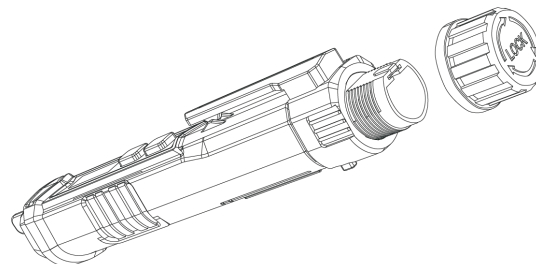

Pulizia

Utilizzare solo un panno morbido e leggermente umido per pulire il dispositivo, non utilizzare prodotti chimici o abrasivi, alcool, ammoniaca o detergenti contenenti solventi per pulire il tester. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto prima dell'uso.

Tre anni di garanzia

I dispositivi elettronici di prova e misurazione KAIWEETS sono garantiti per tre anni dalla data di acquisto.

Rappresentante autorizzato EU

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
info@ce-connection.de

Tel: +49 (069) 27246648

Made in China



Mode d'Emploi

KAIWEETS

HT100

Détecteur de tension sans contact

Veillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

Après-vente : support@kaiweets.com

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



Avec cet appareil, des tensions potentiellement mortelles sont testées, donc une attention particulière est requise !

- Toujours tester l'appareil sur le secteur avant d'utiliser le testeur pour vous assurer qu'il fonctionne!
- Lors de la vérification des contacts non isolés, portez des chaussures de sécurité pour éviter les chocs électriques.
- Lors de la vérification des contacts non isolés, prenez le testeur en main et assurez-vous que vos doigts sont derrière la protection antidérapante.
- N'utilisez pas l'appareil si:
 - L'écran n'est pas allumé;
 - Les dommages sont évidents;
 - La pointe n'est pas intacte;


- Ne pas utiliser sur une installation dont la tension est supérieure à 1000V par rapport à la terre.
- Cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur et doit être protégé de l'eau, de l'humidité élevée et de la chaleur.

ATTENTION: Même sans indication, la tension pourrait encore être présente. Le détecteur de tension indique la tension effective lorsqu'une tension génère un champ électrostatique suffisamment fort. Si le champ électrostatique est très faible, le détecteur de tension ne peut pas détecter l'existence de tension.

- Le fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable de tout accident survenu suite à une opération incorrecte ou le non-respect des instructions de sécurité.

Présentation du produit

- ① Sonde (capteur NCV)
- ② Torche
- ③ Indicateur de signal
- ④ Écran LCD
- ⑤ Bouton d'alimentation (rouge)
- ⑥ Bouton S (green)
 - Sensibilité (appui court)
 - /Torche LED (appui long)
- ⑦ Capuchon trappe à piles

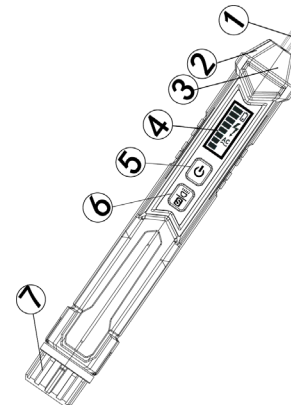

Mise en oeuvre

Allumer / éteindre

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant **plus de 2 secondes**. Un bip retentit et l'affichage s'allume.

Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation, le testeur s'éteindra. Après 30 secondes d'inactivité, le testeur s'arrête automatiquement.

Vérifier la tension



Gardez la pointe du testeur près de la tension alternative. Lorsqu'une tension est détectée, un bip retentit et la pointe s'allume en rouge.

À mesure que l'intensité du signal de tension change, le graphique à barres sur l'écran augmente ou diminue et la fréquence des clignotements et des bips devient plus rapide ou plus lente avec l'intensité du signal.



La force du signal est affectée par la distance de la tension. Plus le testeur est éloigné du circuit, plus le signal est faible.

L'écran devient rouge et affiche un symbole de haute tension lorsque la tension est supérieure à 90V.

Remarque: l'appareil détecte le champ électromagnétique en constante évolution et affiche un signal. Prenez l'affichage à l'écran pour interpréter la force de la tension.

Repérage phase et neutre

Gardez la distance entre les câbles autant que possible et lisez le signal.

La phase



Jusqu'à 8 graphiques à barres

Bips rapides

Écran rouge

Le neutre



Moins de 6 graphiques à barres

Bips lents

Écran vert

La phase et le neutre ne doivent pas être distingués par la couleur de l'écran, mais par l'intensité du signal détecté. La phase produit des signaux plus forts et le neutre provoque des signaux plus faibles.

Il est recommandé d'activer le mode haute sensibilité lors de l'identification.

Double plage

Lorsque le testeur est allumé, il est en mode sensibilité standard (48 ~ 1000V). Appuyez brièvement sur le bouton vert pour changer en mode haute sensibilité (12 ~ 1000V).



Mode sensibilité standard


Signale	12V-48V CA	48V-1000V CA
Audible	Pas de bip	Bip haute fréquence
Optique	Écran vert	La pointe rouge s'allume en continu, écran rouge

Mode haute sensibilité

Signale	12V-48V CA	48V-1000V CA
Audible	Bip basse fréquence	Bip haute fréquence
Optique	La pointe rouge brille en continu	La pointe rouge s'allume en continu, écran rouge

Test de point d'arrêt

Activez le mode haute sensibilité, déplacez la pointe NCV du testeur le long du câble, l'alarme de tension disparaît en cas de détection d'un point d'arrêt, comme illustré à la figure 2.

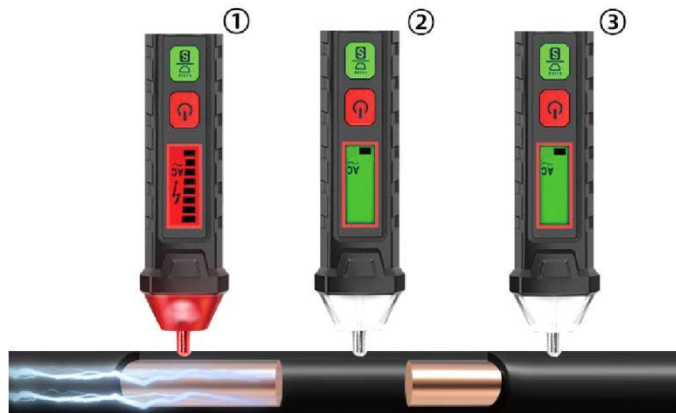


Attention: ne l'utilisez pas sur des goulottes de câbles ou des câbles gainés de métal.

Torche LED

Appuyez et maintenez le bouton vert pendant plus de 2 secondes pour allumer et éteindre la lumière LED. Si aucun bouton du testeur n'est enfoncé et qu'aucun signal de tension n'est détecté. Après 3 minutes, il s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie.

Indicateur de batterie faible

Si la tension de la batterie est inférieure à 2,5 volts, l'écran affichera le symbole "  ". Si la tension de la batterie est inférieure à 2,3 volts, le testeur s'éteint automatiquement.

Caractéristiques générales

Tension :AC 12~1000V, 50/60Hz

Température :0~40°C

Température de stockage :-10~50°C

Humidité relative :≤95%

Altitude :≤2000m

Niveau de sécurité :CE, CAT III 1000V, CAT IV 600V


Piles :2×1,5V AAA

Remplacement de la batterie



Retirez les piles en tournant le capuchon trappe à piles dans le sens antihoraire et insérez les bornes positives des nouvelles piles vers la pointe du testeur.

Avant de fermer le capuchon trappe à piles, veuillez ne pas utiliser le testeur pour tester l'électricité afin d'éviter les chocs électriques.

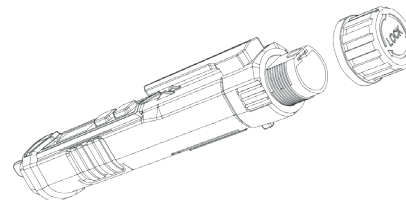

Nettoyage

Nettoyage du boîtier avec un chiffon légèrement imbibé d'eau, ensuite séchez rapidement avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de produits chimiques ou abrasifs.

Garantie de trois ans

Les appareils de test et de mesure électroniques Kaiweet sont garantis trois ans à compter de la date d'achat.

Représentant autorisé de l'UE

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933,

Frankfurt am Main, Germany

info@ce-connection.de

Tel: +49 (0)69 27246648



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr



Manual de Instrucciones

KAIWEETS

HT100

Detector de tensión sin Contacto

Lea esta manual detenidamente antes de usarlo y guárdelo para su posterior consulta.

After-sale: support@kaiweets.com

ADVERTENCIA



Con el aparato, se probarían las tensiones que ponen en peligro la vida de la persona. Por lo que usted preste atención especial!!!

- Siempre pruebe primero el detector de tensión en un circuito conocido para asegurarse de que el aparato funcione correctamente!
- Cuando verifique los contactos no aislados, lleve calzado antiestático para proteger de descargas eléctricas.
- Cuando verifique los contactos no aislados, sostenga el detector y asegúrese de que sus dedos estén detrás de la protección de caja antideslizante.
- No use el aparato si:
 - La pantalla no está encendida;
 - El peligro es evidente;
 - La sonda no está intacta;
- No probe los voltajes más de 1000V con el aparato.


- Este aparato sólo puede usarse en interiores y debe protegerse del agua, la alta humedad del aire y el calor.

CAUCIÓN:

- Incluso sin sacar indicación, la tensión aún podría estar presente posible. el detector de tensión indica la tensión efectiva cuando una tensión de suministro genera suficiente campo electrostático intensivo. Si el campo es muy débil, el detector de tensión no puede detectar la existencia de la tensión.
- No aceptamos ninguna responsabilidad de que daños a la propiedad o daños personales causados por un funcionamiento incorrecto o por no seguir las instrucciones de seguridad. En este caso, cualquier reclamo de garantía caducará.

Descripción del producto

- ① Sonda (sensor NCV)
 - ② linterna
 - ③ Indicador de señal
 - ④ LCD pantalla
 - ⑤ Botón de ON/OFF (rojo)
 - ⑥ S Botón (verde)
- Modo de Sensibilidad (presione una vez)
/LED linterna (mantenga presionado)
- ⑦ Tapa de las pilas

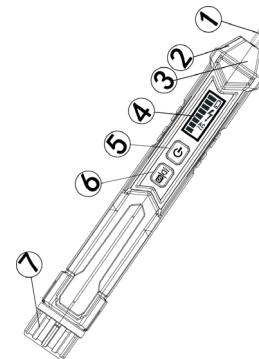

Funcionamiento

Encendido / Apagado

Mantenga presionada unos 2 segundos el botón de ON/OFF(rojo), suena un pitido y la pantalla se ilumina.

Presione el botón de encendido nuevamente y el detector se apagará.

Además, el detector se apaga automáticamente después de 3 minutos sin ninguna operación para ahorrar las pilas, entonces el detector está desactivado y no se puede operar.

Comprobación de la presencia de tensión en CA



Antes de cada uso, pruebe en un circuito activo conocido para verificar la funcionalidad del detector!!!

Mantenga la punta del detector cerca de la tensión en CA. Cuando se detecta la tensión, suena un pitido y la punta se ilumina en rojo.

A medida que cambia la intensidad de la señal de la tensión, la barra gráfica en la pantalla aumenta o disminuye, también la frecuencia de parpadeos y pitidos se vuelve más rápida o más lenta según la intensidad de la señal.




La intensidad de la señal se ve afectada por la distancia desde el tensión.

Cuanto más se aleje el detector del circuito, más débil se volverá la señal.

Dual-modo de sensibilidad

Cuando se enciende el detector, está en modo de sensibilidad baja (48 ~ 1000V) por defecto.

Presione brevemente el botón verde para ingresar al modo de sensibilidad alta (12 ~ 1000V). Consulte la siguiente tabla para los detalles de cada modo.

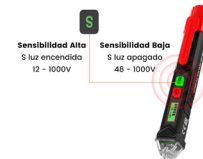

Modo de Sensibilidad Baja

	Encendido	12V a 48V en CA	48V a 1000V en CA
Audible	Pitido único	No Pitido	Pitido de frecuencia alta
Visual	Pantalla verde	Pantalla verde	La punta de detector se ilumina en rojo continuamente, Pantalla Roja

Modo de Sensibilidad Alta

	Encendido	12V a 48V en CA	48V a 1000V en CA
Audible	Pitido único	Pitido de frecuencia baja	Pitido de frecuencia alta
Visual	Botón S verde y pantalla verde	La punta de detector se ilumina en rojo continuamente	La punta de detector se ilumina en rojo continuamente, Pantalla Roja

En el modo de sensibilidad alta, el detector será más sensible y mostrará una indicación de tensión a una distancia mayor de la corriente de alta tensión en el modo de sensibilidad baja.

Identificación del cable neutro o la fase

Mantenga los cables individuales lo más lejos posible entre sí y lea las señales en la pantalla.



el cable de la fase: Hasta 8 barras
gráficas

Pitidos rápidos

Pantalla roja



el cable neutro : Menos de 6 barras
gráficas

Pitidos lentos

Pantalla verde


La pantalla está roja y muestra un símbolo de la tensión alta cuando la tensión identificada es superior a 90V. El cable de neutro y el cable de la

fase no deben distinguirse por el color de la pantalla, sino por la intensidad de la señal detectada. El cable de la fase produce señales más fuertes y el cable del neutro provoca señales más débiles.

Nota: Se recomienda activar el modo de sensibilidad alta durante la identificación.

Localizar los puntos de rotura

Active el modo de sensibilidad alta, mueva la punta NCV del detector a lo largo del cable, la alarma de tensión desaparece cuando se detecta un punto de rotura en circuito, como se muestra en **La Figura 2**.

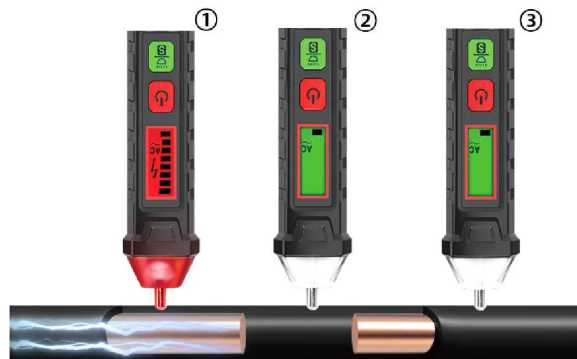


Precaución: No lo use en conductos de cables o cables de tipo de revestido de metal.

LED linterna

Mantenga presionado unos 2 segundos el botón verde para encender o apagar la función de LED linterna. Si no se presiona ningún botón del detector ni se detecta señal de tensión, se apagará automáticamente para ahorrar las pilas después de 3 minutos.

Indicador de pilas bajas

Si la tensión de las pilas es inferior a 2,5V, la pantalla mostrará el símbolo de la energía "  ". Si es inferior a 2,3V, el detector se apagará automáticamente.

Especificaciones técnicas

Tensión:AC 12~1000V,50/60Hz

Temperatura de funcionamiento:0~40°C

Temperatura de conservación:-10~50°C

Humedad:≤95%

Altitud de funcionamiento:≤2000m


Nivel de seguridad:CE, CAT III 1000V, CAT IV 600V

Pilas:2×1,5V AAA

Instalar o cambiar las pilas



Gire la tapa de las pilas a abrir la caja como se muestra, retire las pilas e instale el positivo de las pilas nuevas dando hacia la punta de del detector. Antes de cerrar la tapa, no use el detector para probar ninguna la electricidad para evitar descargas eléctricas.

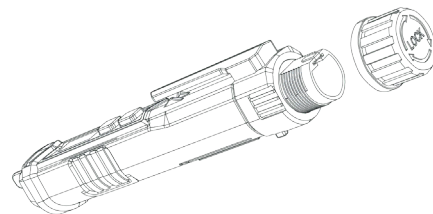

Limpieza del aparato

Limpie el aparato con un paño suave y húmedo ligeramente, nunca con detergente químico o abrasivo. Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de usarlo!!!!

Tres años de garantía

Los aparatos electrónicos de prueba y de medición de KAIWEETS tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

Representante Autorizado en la UE

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany

info@ce-connection.de

Tel: +49 (069) 27246648

Made in China

